



WATER JET LIGHTNING


- D **Gebrauchsanweisung**
- GB **Operating instructions**
- F **Notice d'emploi**
- NL **Gebruiksaanwijzing**
- E **Instrucciones de uso**
- P **Instruções de uso**
- I **Istruzioni per l'uso**
- DK **Brugsanvisning**
- N **Bruksanvisning**
- S **Bruksanvisning**
- FIN **Käyttöohje**
- H **Használati utasítás**
- PL **Instrukcja obsługi**
- CZ **Návod k použití**
- SK **Návod na použitie**
- SLO **Navodilo za uporabo**
- HR **Upute za upotrebu**
- RO **Instrucțiuni de utilizare**
- BG **Упътване за употреба**
- UA **Посібник з експлуатації**
- RUS **Руководство по эксплуатации**
- RC **使用手册**




Technische Daten





D	Bemessungs- spannung	Leistungsaufnahme	Abmessungen	Gewicht	Förderleistung	Tauchtiefe	Fontänenhöhe	Schlauchlänge	Kabellänge
GB	Calibration voltage	Power consumption	Dimensions	Weight	Max. flow rate	Immersion depth	Fountain height	Hose length	Cable length
F	Tension de mesure secondaire	Puissance absorbée	Dimensions	Poids	Capacité de refoulement	Profondeur d'immersion	Hauteur de fontaine	Longueur du tuyau	Longueur de câble
NL	Spanningsmeting	Vermogensopname	Afmetingen	Gewicht	Vloeistofopbrengst	Diepte	Fontainhoogte	Slanglengte	Kabel Lengte
E	Tensión asignada	Consumo de potencia	Dimensiones	Peso	Capacidad de elevación	Profundidad de inmersión	Altura del surtidor	Longitud del tubo flexible	Longitud del cable
P	Voltage dimensionada	Consumo de energia	Dimensões	Peso	Debitó	Profundidade de imersão	Altura do repuxo	Comprimento da mangueira	Comprimento do cabo
I	Tensione di misurazione secondaria	Potenza assorbita	Dimensioni	Peso	Portata	Profondità di immersione	Altezza della fontana	Luoghezza del tubo flessibile	Luoghezza del cavo
DK	Målingsspænding	Ydelseoptagelse	Mål	Vægt	Ydeevne	Neddykkingsdybde	Fontænehøjde	Slangelængde	Kabel længde
N	Merkespänning	Effektöppakt	Mål	Vekt	Kapasitet	Nedsenkning dybde	Fontenehøyde	Slangelengde	Kabel lengde
S	Märkspänning	Effekt	Mått	Vikt	Måhnings- preslanta	Doppnings- diup	Fontänhöjd	Slanglängd	Kabelängd
FIN	Mitoitusjännite	Tehonotto	Mitat	Paino	Pumpunno taho	Uroitus- diup	Suljikon korkeus	Letkun pituus	Kaapelin pituus
H	Névléges feszültség	Teljesítményfelvétel	Méretek	Súly	Szállítási teljesítmény	Mérféle	Szökőkút magassága	Tömlő hossza	Kábelhossz
PL	Napięcie znamionowe	Pobór mocy	Wymiary	Ciężar	Wydatność pompowania	Głębokość zanurzenia	Wysokość fontanny	Długość węzła	Długość kabla
CZ	Domozovaci napětí	Příkon	Rozměry	Hmotnost	Dopravní výkon	Hloubka ponoření	Výška fontány	Délka hadice	Délka kabelu
SK	Menovité napätie	Prikon	Rozmery	Hmotnosť	Dopravný výkon	Hĺbka ponorenia	Výška fontány	Dĺžka hadice	Dĺžka kábla
SLO	Nazivna napetost	Poraba moči	Dimenzije	Teža	Črpalna zmogljivost	ponorenja	Višina fontane	Dožina cevi	Dožina kabela
HR	Nazivni napon	Potrošnja energije	Dimenzije	Težina	Protokni kapacitet	Dubina uranjanja	Visina vodostoka	Dujina cijevi	Dujina kabela
RO	Tensiunea măsurată a măsurării secundare	Putee consumată	Dimensiuni	Greutate	Debit de pompare	Adâncimea de imersie	Înălțimea fântânii arteziene	Luungime cablu	Luungime cablu
BG	Номинално напрежение	Потребявана мощност	Размери	Тегло	Дебит	Албкомина на потопяване	Височина на фонтана	Дължина на маркува	Дължина на кабела
UA	Вимірювальна напруга вторинна	Споживлена електроенергія	Розміри	Вага	Продуктивність	Глибина занурення	Висота фонтану	Довжина шлангу	Довжина кабелю
RUS	Измерительное напряжение	Потребление мощности	Размеры	Вес	Производительность	Глубина погружения	Высота фонтана	Длина шланга	Длина кабеля
RC	額定电压	泵浦消耗	尺寸	重量	輸送能力	浸没深度	噴泉高度	軟管長度	電纜長度
Water Jet Lighting	DC 12V	-	150 x 115 x 200 mm	1.3 kg	-	-	max. 0.9 m	-	8 m
12V-Steuerungsbox (12V control box)	DC 12V	41 W	215 x 180 x 305 mm	1.35 kg	-	-	-	-	-
Tratfo (transformer)	AC 230 V / 50 Hz	-	160 x 100 x 100 mm	3.2 kg	-	-	-	-	2 m / 0.5 m
Pumpe (pump)	DC 12 V	17 W	-	-	max. 1.500 l/h	2 m	6 m	-	8 m

(A)


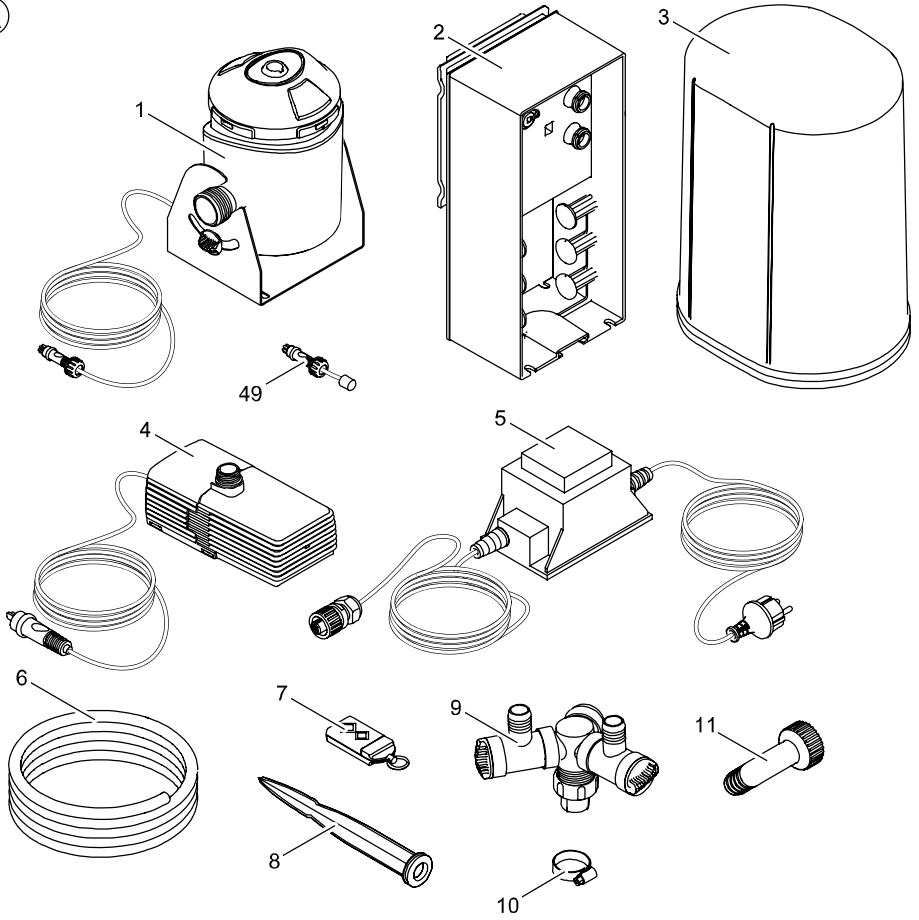


(B)

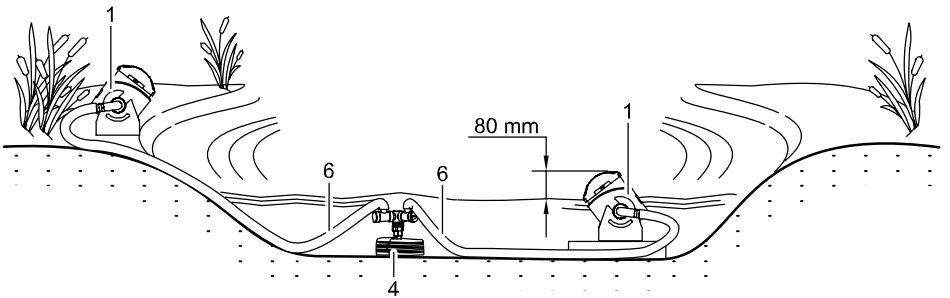


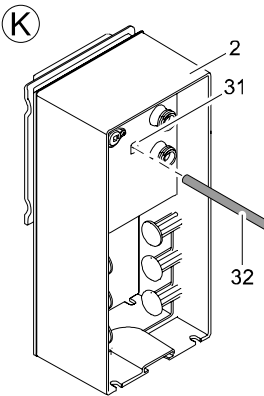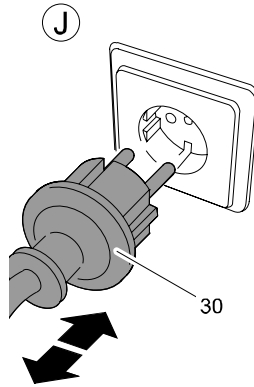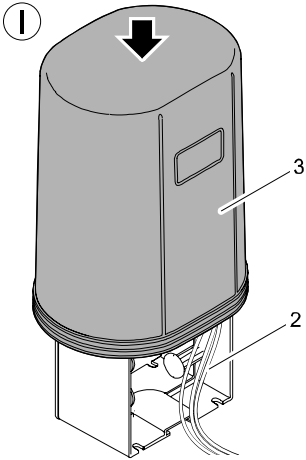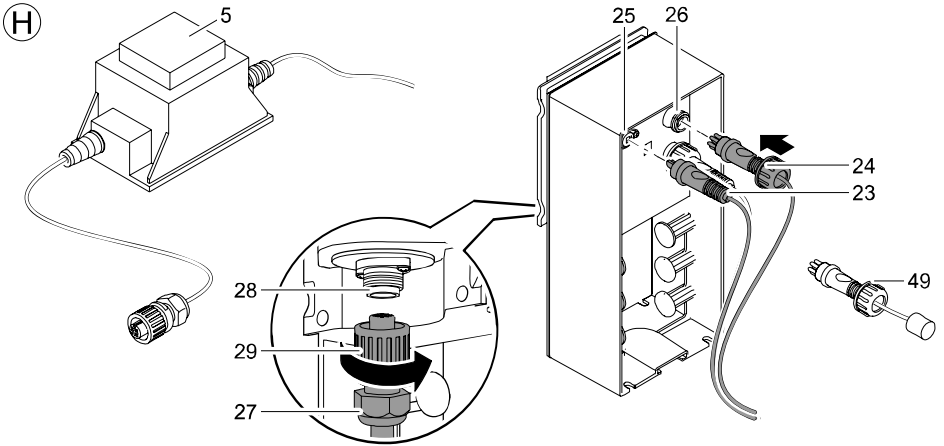


L

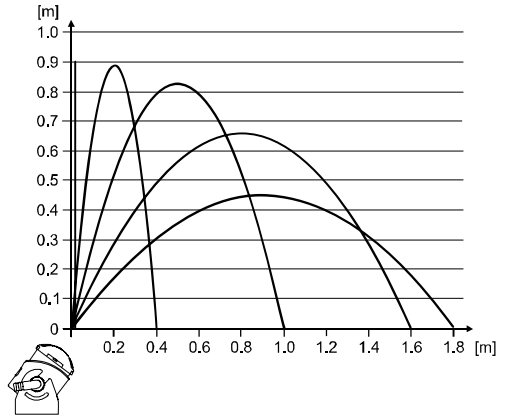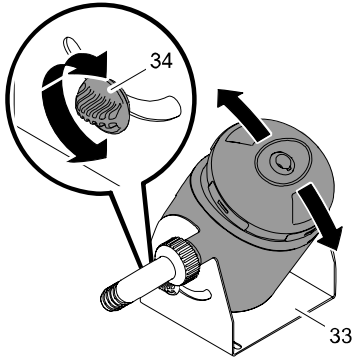


M



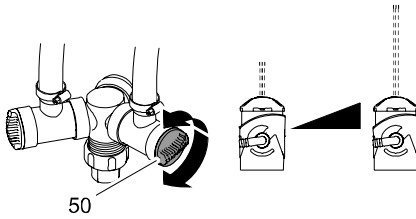


N

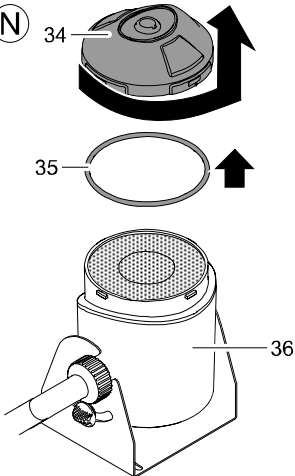

O

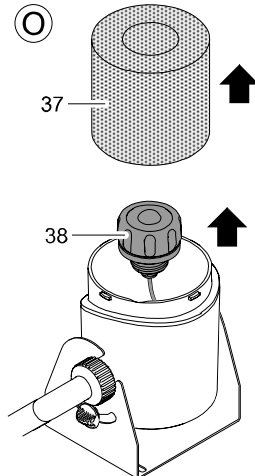

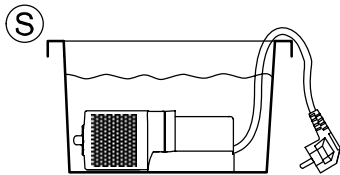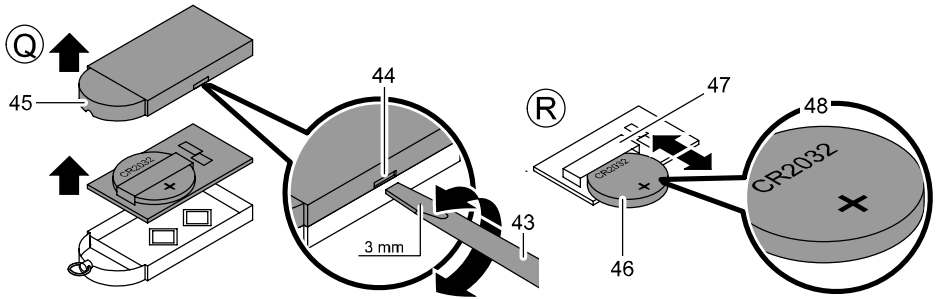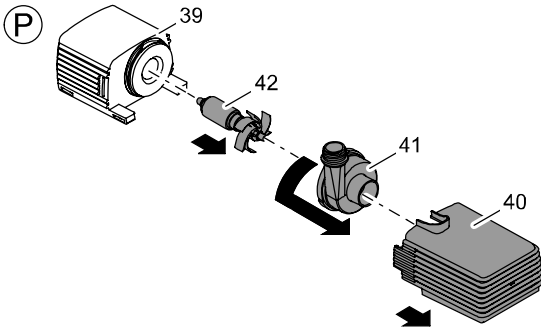

Häiriönpoisto

Häiriö	Syy	Korjaus
Pumppu ei käynnisty	Ei verkkovirtaa	Tarkasta verkkojännite Tarkasta johto
	Kauko-ohjausta ei ole ohjelmoitu	Ohjelmoi kauko-ohjaus
LED ei pala	12V-ohjauslaatikossa ainakin toinen holkeista on tyhjä	- Pistä kummankin Water Jet Lightning'in pistoke holkkiin - Jos käytät vain yhtä Water Jet Lightning,ia pistä toiseen holkkiin silloituspistoke
Suihkukorkeus on liian matala	Juoksupyörä jumiutunut tai likainen	Puhdista juoksupyörä
	Pumpun suodatinastia likainen	Puhdista suodatinastia
	Suuttimet likaista	Puhdista suuttimet
	Vaahto likaista	Pese vaahto
	Letkussa taitoskohta	Aseta letku riittävän suuressa kaaressa
	Y-jakaja tukossa	Avaa hanat ja puhdista Y-jakaja
	Hanat Y-jakajassa ovat kiinni	Avaa hanat
	Y-jakaja on väärin säädetty	Säädä Y-jakaja tasapuolisesti

Információk a használati utasításhoz

Elso használat elótt, kérjük, olvassa el a használati utasítást, és ismerkedjen meg a készülékkel. Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat a helyes és biztonságos használatához.

Kérjük, őrizze meg gondosan a használati utasítást! Tulajdonosváltás esetén adja tovább a használati utasítást. Valamennyi munkálatot a készülékkel csak a szóban forgó utasítással szabad elvégezni.

Csomagolás

A ábra	Darabszám	Leírás
1	2	Water Jet Lightning
2	1	12V-vezérlődoboz (12 V control box)
3	1	Védőfedél
4	1	Szivattyú, 12 V
5	1	Transzformátor
6	1	6 m szövet-tömlő, ¾ "
7	1	Kézi adóberendezés (tartalmaz: CR 2032 típusú elemeket)
8	1	Földbe szúrható rögzítőnyárs
9	1	Y-elosztó
10	4	Tömlőbilincs
11	1	Csővég
49	1	Áthidaló-csatlakozó

Jogi szabályozások

Rendeltetésszerű használat

A „Water Jet Lightning“, a továbbiakban berendezés, egy LED-megvilágítású rögzített szökökút. A berendezés kizárólag tiszta, +4°C - +35°C hőmérsékletű tóvízzel üzemeltethető.

A berendezés a nemzeti szabályozások betartásával **kerti-, és fürdő tavakban (E lép)** használható.

Nem rendeltetésszerű használat

A készülék nem rendeltetésszerű használat és szakszerűtlen kezelés esetén veszélyt jelenthet az emberre. Nem rendeltetésszerű használat esetén részünkről megszűnik a felelősség, valamint az általános üzemelési engedély.

További garanciális feltételek vízi szabadidős cikkekre vonatkozóan.


A garanciából származó igények az OASE GmbH-val, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Németország, szemben csak akkor érvényesíthetők, ha a kifogásolt készüléket kifizetett szállítással és saját kockázatra, az OASE szakkereskedés eredeti nyugtájával, ezzel a garancialevéllel és a kifogásolt hiba leírásával együtt küldi el.

Hibás szivattyú, fúvóka, vagy világítógyűrű esetében csak a hibás alkatrészt küldje vissza (szivattyú, fúvóka, világító gyűrű), ne a teljes készüléket.

CE-gyártói nyilatkozat

Ezúton igazoljuk, hogy termékünk megfelel az „EG (2004/108/EC) EMV”-irányelv, valamint a kisfeszültségre vonatkozó (2006/95/EC) irányelvekben előírtaknak. A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 60598-1, EN 60598-2-18, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61558-2-6

Aláírás: 

Biztonsági utasítások

A OASE cég ezt a készüléket a technika aktuális állása és a fennálló biztonsági előírások szerint építette. Ennek ellenére a készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat.

Biztonsági okokból gyermekek és 16 évnél fiatalabb fiatalokruak, valamint olyan személyek, akik nem képesek felismerni a lehetséges veszélyeket, vagy jelen használati utasításban nem jártasak, nem használhatják a készüléket.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által

- A víz és elektromosság kombinációja nem előírászerű csatlakoztatás vagy szakszerűtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
- Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.

Előírászerű elektromos telepítések

- A kerți tavaknál lévő elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi és helyi rendelkezéseknek. Vegye figyelembe a DIN VDE 0100-702 szabványokat.
- Kizárólag olyan kábeleket alkalmazzon, melyek kültéri használatra alkalmasak és megfelelnek a DIN VDE 0620 szabványoknak.
- Győződjön meg róla, hogy az áramátalakító 30mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel rendelkezik-e.
- Az áramátalakítót csak akkor csatlakoztassa, ha a hálózati áram megfelel az átalakító adatlapján leírt paramétereknek.
- A szivattyút csak rendeltetészerűen kialakított konnektorba dugja.
- Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez.

A készülék biztonságos üzemeltetése

- A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
- Olyan védetten fektesse le a csatlakozóvezetékét, hogy az ne sérülhessen meg.
- Ne vigye végig húzza a készüléket a hálózati csatlakozó vezetékénél fogva. A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. A vezeték sérülése esetén a készüléket meg kell semmisíteni.
- A szivattyút soha ne üzemeltesse vízárfolyás nélkül. A szivattyú széteshet.
- Soha ne szállítson vízen kívül más folyadékot. Más folyadékok tönkretelhetik a készüléket.
- Soha ne nyissa fel a készülék házát, vagy a hozzá tartozó alkatrészeit, ha a használati utasításban erre nincs kifejezett utasítás.
- Soha ne vigyen végbe a szivattyún technikai változtatásokat.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és eredeti tartozékokat használjon a készülékhez. Szerelést csak szakszerviz végezzen.
- Soha ne nézzon a közvetlenül a berendezés fényforrásába. A fénysugár olyan erős, hogy maradandó károsodást okozhat a retinán.

Elhelyezés



Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség!

Lehetséges következmények: Halálos- vagy súlyos sérülések.

- Az áramátalakítót, és a 12V-os vezérlődobozt a parttól egy legalább 2 m-es biztonsági távolságon kívül kell elhelyezni (E).
- Az áramátalakítót és a 12V-os vezérlődobozt száraz, kifröccsenő víztől mentes, száraz helyre rakja. Az áramátalakítót és a 12V-os vezérlődobozt védje a napsütéstől (max 40°C).

A Water Jet Lightning összeszerelése (B, C, D)

Tervezze meg a Water Jet Lightning összeszerelését. A tervezésnél vegye figyelembe a kábelek és a tömlők hosszúságát!

A Water Jet Lightning berendezést vízszintesen, egy talapzatra kell felszerelni. A berendezés száraz és vízben történő összeszerelésre is alkalmas. Vízben való összeszerelés esetén a Water Jet Lightning felső része kb. 8 cm-rel ki kell lógjon a vízből.

- A berendezés lábazatát (12) a 2 csavarral (13) (a csomag nem tartalmazza) rögzítse az alapra.

Szerelje be a szivattyút és kösse rá a tömlőket (B, D).

Lehetőség szerint vízszintesen helyezze el a szivattyút (4). A magasabbra helyezés által elkerülhető, hogy a szivattyú felszívja a fenéken lévő szennyeződérszecskeket.

- Oldja meg az Y-elosztón (15) lévő hollandi anyát (14).
- Csavarja fel az átkötő elemet (16) a szivattyúra (4) és helyezze fel az O-gyűrűt (17).
- Húzza meg az Y-elosztón (15) lévő hollandi anyát (14).
- Csavarja fel a Water Jet Lightning (1)-ra a csöccsonkot (19).
- A tömlőre (6) csúsztasson rá egy csőbilincset (10).
- Dugja rá a csövet (6) a csöccsonkra (19), és zárja le azt egy csőbilincsel (10).
- Dugja a másik tömlővéget az Y-elosztóba (15) és zárja le azt egy csőbilincsel (10).

A 12V-vezérlődoboz összeszerelése

1 (F) változat

- A kívánt helyen tolja a cöveket (8) teljes hosszában be a földbe.
- Tolja rá a 12V-vezérlődobozt (2) a cövekre (8).

2. változat (G)

- 4 csavarral (21) (a csomag nem tartalmazza) a burkolat csavarnyílásain (22) keresztül csavarozza fel a 12V-vezérlődobozt (2) az alpra.

Az áramátalakító (H) felszerelése

Helyezze az áramátalakítót (5) a 12V-vezérlődoboz (2) közelébe

Fontos: Úgy helyezze el a kábeleket, hogy azok ne szakadhassanak el!

Elektromos bekötés

Kösse össze a Water Jet Lightning –ot a 12V-vezérlődobozzal és az áramátalakítóval (H, I)

- A szivattyú csatlakozóját (23) és a Water Jet Lightning csatlakozóját (24) kösse be a 12V-vezérlődoboz (2) Water Jet Lightning csatlakozóaljzatába (26) és a szivattyú csatlakozójára (25).
- Dugja a szekunder oldali áramátalakító-kábelcsatlakozóját (27) a 12V-vezérlődoboz (2) hátoldalán lévő foglatba (28) és csavarozza rá a hollandi anyát (29).
- Pattintsa vissza a 12V-vezérlődoboz (2) védőburkolatát (3).

Fontos: Amennyiben csak az egyik Water Jet Lightning –ot kívánja működtetni, ezt az áthidaló csatlakozó (49) második szabad aljzatához kell kötni (26).

Üzembe helyezés



Vigyázat! A készülék megsérülhet!

Övintézkedések: A szivattyút soha ne üzemeltesse vízfolyás nélkül. A szivattyú széteshet.

A berendezés bekapcsolása (J): Csatlakoztassa az áramátalakító hálózati csatlakozóját (30) az aljzathoz.

- A berendezés az 1. programmal indul el (lásd: üzemeltetés fejezet).

A berendezés kikapcsolása (J): Húzza ki az áramátalakító hálózati csatlakozóját (30).

Igazítsa be a Water Jet Lightning –ot és állítsa be a vízsugár erősségét (L, M)

A berendezésen való munkavégzés előtt húzza ki a vízben lévő alkatrészek hálózati csatlakozóit (J)!

A hajlásszög beállítása (L)

Az ábra a vízsugár formáját mutatja a Water Jet Lightning különböző hajlásszögei mellett.


- Oldja meg a berendezés lábazatán (33) lévő rögzítőcsavarokat (34).
- Döntse a Water Jet Lightning –ot a kívánt hajlásszögbe.
- Húzza meg a berendezés lábazatán (33) lévő rögzítőcsavarokat (34).

A vízsugár beállítása (M)

A vízsugár erőssége a Water Jet Lightning-on az Y-elosztó (9) csapjain állítható be.

- A csapot forgassa jobbra: a vízsugár ereje csökken.
- A csapot forgassa balra+: a vízsugár ereje nő.

Felhasználás

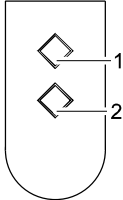	<p>A kézi adóberendezéssel 4 előre programozott fény és vízjáték közül választhat. Az üzembe helyezéskor, valamint a gép minden egyes újbóli bekapcsolásakor automatikusan az 1. program indul el.</p>
	<p>P0 Berendezés ki, készenléti üzemmód</p> <p>P1 Folyamatos vízszugár Fehér fény bekapcsolva</p> <p>P2 Folyamatos vízszugár Színes fények váltakozása</p> <p>P3 Pulzáló vízszugár Fehér fény bekapcsolva</p> <p>P4 Pulzáló vízszugár Színes fények váltakozása</p> <p>Következő program választása: 1. gomb Előző program választása: 2. gomb</p> <p>Fontos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Váltakozó fény esetében az 1. és a 2. gomb együttes megnyomásával lehet folyamatos szintet beállítani. Az 1. és 2. gomb együttes megnyomásával a berendezés ismét váltakozó fényre kapcsolt. – Amennyiben a Water Jet Lightning az időkapcsoló segítségével kerül bekapcsolásra, mindig az 1. program indul el.



Utasítás!

A víz tisztasági fokától függően a vízszugár megjelenése, vagy színe eltérő lehet.

A csomagban lévő kézi adóberendezés már össze van hangolva a 12V-vezérlődobozzal. Minden további adóberendezést össze kell hangolni a 12V-vezérlődobozzal.

Kézi adóberendezés összehangolása (K)

A 12V-vezérlődobozon (2) található egy hangológomb (31) mellyel behangolható az adóberendezés.

- Nyomjon egy stíftet (32) a hangológomb nyílásába (31).
- Kb. 1 másodpercig nyomja le a stífttel (32) a hangológombot (31).
- A kézi adóberendezésen minimum 1 másodpercig nyomjon le egy tetszőleges gombot.

Kézi adóberendezés törlése (K)

- Kb. 5 másodpercig nyomja le a stífttel (32) a hangológombot (31).

A 12V-vezérlődobozban (2) tárolt összes kézi adóberendezés törlésre kerül.

Fontos: Maximálisan 10 kézi jeladót tud a vevőegységre hangolni. A kézi jeladó hatótávolsága maximum 80 m. A vevő és az adó egység közötti akadályok, a kézi jeladó gyenge eleme, vagy egyéb elektromos készülékek elektromágneses sugárzása befolyásolhatják a kézi jeladó hatótávolságát.

Tisztítás és karbantartás

A berendezésen való munkavégzés előtt húzza ki a vízben lévő alkatrészek hálózati csatlakozóit (J)!

A Water Jet Lightning tisztítása (N, O)

- A felső részt (34) enyhe elfordítással válassza le a ház alsó részéről (36) és az O-gyűrűvel együtt (35) vegye le.
- Vegye ki a szűrőhabot (37) és csavarja ki a LED egységet (38).
- Az összes alkatrészt folyó víz alatt tisztítsa ki kefével.
- A szűrőhabot (37) folyó víz alatt többször nyomkodja ki.

A szivattyú tisztítása (D, P)

- Oldja meg az Y-elosztón (15) lévő hollandi anyát (14).
- Csavarja le az átkötő elemet (16) a szivattyúról (4) és vegye le az O-gyűrűt (15).
- A szűrő (40) felfüggesztéséből húzza ki a motorfoglatot (39).
- Enyhe elfordítással vegye le a szivattyú foglatát (41) és vegye ki a hajtókereket (42).
- Az összes alkatrészt folyó víz alatt tisztítsa ki kefével.

A berendezés összeszerelése (N, O, D, P)

- Az összeszerelés a szétszerelés lépéseivel ellenkező sorrendben folyik.

Elemcsere a kézi adóberendezésben (Q, R)



A szakszerűtlen kezelés által a kézi adókészülék megsérülhet!

- A statikus feltöltődés levezetéséhez, mely kárt tehet az adó alkatrészeiben, érintsen meg egy nem festett fém felületet (pl.: fűtőtestet).
- Ügyeljen rá, hogy ne jusson szennyeződés és nedvesség az adóba!
- Illesszen egy csavarhúzó (43) az adó oldalsó nyílásába (44).
- A csavarhúzó enyhe elforgatásával nyissa meg az adó burkolatát és vegye le a burkolat alsó részét (45).

- Húzza ki az elemet (46) a tartóból (47).
- Tolja be az új elemet (CR 2032 típus) a tartóba (47). Ügyeljen arra, hogy az elem dombornyomott oldala (48) felfelé mutasson.

Tárolás / Telelés

Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét. A szivattyút és a Water Jet Lightning –ot tartsa fagymentes helyen, egy vízzel teli edényben (S kép). A csatlakozót nem szabad vízbe meríteni!

Megsemmisítés

A készüléket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Elemek ártalmatlanítása

Az elemeket ne dobja ki a háztartási szemétkébe. A használt elemeket kizárólag az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Elemek ártalmatlanítása az Európai Unión belül

Az összes felhasználó kötelezettsége, hogy visszavigye az elemeket. A visszaszolgáltatás ingyenes.

Az elemeket vagy a város, község nyilvános visszavételi-újrahasznosító rendszerének adja át, vagy vigye vissza őket oda ahol vette.

Ezt a jelzést a károsanyag-tartalmú elemeken találja:

Pb = az elem ólmot tartalmaz

Cd = az elem kadmiumot tartalmaz

Hg = az elem higanyt tartalmaz

Li = az elem lítiumot tartalmaz



Zavarelhárítás

Zavar	Ok	Megoldás
A szivattyú nem kapcsol be	Hiányzik a hálózati feszültség	Ellenőrizze a hálózati feszültséget Ellenőrizze a bekötéseket
	A fávvezérlés nincs összehangolva	Hangolja össze a fávvezérlést
LED nem világít	A 12V-os vezérlődobozon nincs mind a két csatlakozóban kábel	– Mindkét Water Jet Lightning dugaszát illessze a csatlakozókba – Ha csak egy Water Jet Lightning-ot üzemeltet, a második csatlakozóba illessze be az áthidaló csatlakozót
A szökőkút magassága nem elegendő	A hajtókerék eltömődött, vagy szennyeződés került bele	Tisztítsa meg a járókereket
	A szivattyú szűrőháza koszos	Tisztítsa ki a szűrőtokot
	A fűvókák szennyeződöttek	Tisztítsa ki a fűvókákat
	A hab elszennyeződött	Mossa ki a habot
	A tömlő megtört	A tömlőt megfelelően nagy lybven vezesse
	Y-elosztó eldugult	Nyissa ki a csapokat és tisztítsa ki az Y-elosztót.
	Az Y-elosztón lévő csapok zárva vannak	Nyissa ki a csapokat
	Y-elosztó rosszul van beállítva	Allítsa be az Y-elosztó t egyenletesen

Pótalkatrészek Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan működik. Alkatrész rajzokat és alkatrész árakat internetes oldalunkon talál:

<https://www.florapack.hu>

Oase alkatrész katalógus, Oase pótalkatrész árlista

További segítség: e-mailben: florapack@florapack.hu

Telefonon: 30/298-7694

Kérjük, a pótalkatrész kiválasztásához adja meg a termék pontos típusát és 5 jegy cikkszámát!